

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Kajian Penerapan Zona Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

Jumlah Penulis : 3 Orang

Status Pengusul : ~~Penulis Pertama~~/Penulis ke 3 / ~~Penulis Korespondensi~~**

Identitas Jurnal : a. Nama Jurnal : Rang Teknik Journal
 b. Nomor ISSN : 2599-2081/ 2599-2090
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 3/2/Juni /2020
 d. Penerbit : Fakultas Teknik Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.31869/rtj.v3i2.1760>
 f. Alamat web Jurnal : <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL>
 g. Terindeks pada Sinta Peringkat 4, Google Scholar, Base, Crossref, Portal Garuda, Indonesian OneSearch, Neliti, Dimensions

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri tanda ✓ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (Sinta 4)
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ**

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah :				Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1,5		1,5
b	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4,0
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4,0
d	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			4,5		4,5
Total = (100%)				15,0		14,0
Nilai Pengusul (NA X BP****) = $\frac{14,0}{15,0} \times 0,4 = 2,8$						
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer (wajib ada): <i>Thesis sej artikel lengkap. Ruang lingkup & pembahasan cukup dalam. Data cukup dan metodologi sesuai. Sinta 4 (terakreditasi)</i>						

Padang,
 Reviewer 1 / 2 **

[Signature]
 NIP: 196102031988031002
 Unit Kerja: F. Teknik

Bidang Ilmu : *Teknik Sipil*
 Jabatan/Pangkat : *Asisten*

* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 ** Coret yang tidak perlu
 *** Nasional/terindeks di DOAJ
 **** Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH***

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Kajian Penerapan Zona Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Pekerjaan Jalan

Jumlah Penulis : 3 Orang

Status Pengusul : ~~Penulis Pertama~~/Penulis ke 3 / ~~Penulis Korespondensi~~**

Identitas Jurnal : a. Nama Jurnal : Rang Teknik Journal
 b. Nomor ISSN : 2599-2081/ 2599-2090
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 3/2/Juni /2020
 d. Penerbit : Fakultas Teknik Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.31869/rtj.v3i2.1760>
 f. Alamat web Jurnal : <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL>
 g. Terindeks pada Sinta Peringkat 4, Google Scholar, Base, Crossref, Portal Garuda, Indonesian OneSearch, Neliti, Dimensions


Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri tanda ✓ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (Sinta 4)
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ**

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah :				Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1,5		1,5
b	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4,5		4
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			4,5		4
d	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			4,5		3,5
Total = (100%)				15		13
Nilai Pengusul (NA X BP****) = $13 \times \frac{0,4}{2} = 2,6$						

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer (wajib ada): *unsur isi lengkap, pembahasan baik data dan metodologi cukup baik, unsur penerbitan cukup baik*

Padang,
Reviewer 1/3**

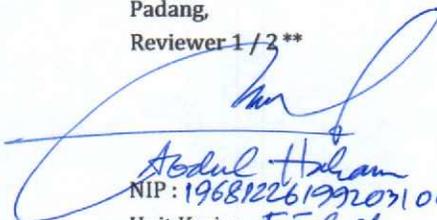
 Abdul Halim
 NIP: 196812261992031002
 Unit Kerja: F. Teknik

Bidang Ilmu: *Teknik*
 Jabatan/Pangkat: *Caum Besar*

* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 ** Coret yang tidak perlu
 *** Nasional/terindeks di DOAJ
 **** Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Kajian Penerapan Zona Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Pekerjaan Jalan**Rio Andika¹, Purnawan², Elsa Eka Putri³**Fakultas Teknik, Universitas Andalas^{1,2,3}email: rioandika_c72@yahoo.co.id¹, purnawan@gmail.com², elsaeka@gmail.com³DOI: <http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v3i2.1760>

Abstract: Road works are almost close with moving traffic and potentially causing traffic disruption, congestion, delay, frustration, and more can cause collisions that would injure or kill road users and road workers. In order to remain resilient, the road worker must apply the zone concept on road works. This study aims to evaluate the application of Safety Technical Guidance on Road Work Location conducted by PT. Citra Muda Noer Bersaudara on Road Reconstruction of Junction (Koto Baru) - Jambi Border segment. So do a direct observation of the road work zone implemented by the contractor and compare it with the applicability in the guide. The implementation of the road work zone carried out by the contractor on the work package under review still lacks. In the implementation, the lack of which always occurs in every job implementation is the absence of a termination zone in all types of work, the transition zone is only applied to asphalt work, the early warning zone is only applied to road concrete work, asphalt overlay work and road shoulder work. Speed survey results show that the implementation of road work zone applied by the contractor can reduce the speed of the vehicle.

Keywords: Road works, zone concept, road safety, vehicle speed.

PENDAHULUAN

Pekerjaan jalan, baik itu berupa kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan (pelebaran) jalan dapat menyebabkan gangguan fungsi jalan existing. Pekerjaan jalan hampir selalu berdekatan dengan lalu lintas yang bergerak, bahkan untuk jalan baru, yang akhirnya akan bergabung dengan jalan eksisting di ujung-ujungnya. Apabila zona kerja tersebut dekat dengan pergerakan lalu lintas, maka pekerjaan memiliki potensi menyebabkan terjadinya gangguan lalu lintas, kemacetan, tundaan/delay, frustasi, dan terlebih dapat menyebabkan tabrakan yang akan mencederai atau membunuh pengguna jalan dan/atau pekerja jalan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus pada keselamatan jalan pada pekerjaan jalan berlangsung.

Dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan, Penyelenggara Jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan (Pasal 93). Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 98).

Menurut Karim dan Adeli (2003) zona kerja merupakan suatu area dengan pembatasan sementara pada jalan raya yang

memberikan dampak negatif lalu lintas jalan. Dampak tersebut dapat berupa kemacetan, meningkatnya waktu perjalanan, meningkatnya kecelakaan dan ketidakpuasan dari pengguna jalan. Zona kerja perlu diatur sedemikian rupa dan dikendalikan untuk mengurangi dampak tersebut. Dewi (2014) mengatakan bahwa konsep zona harus diterapkan untuk menciptakan lokasi pekerjaan jalan yang lebih berkeselamatan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan saat melintasi lokasi pekerjaan jalan. Sudarsana dkk (2013) mengatakan terjadi penurunan kinerja jalan selama masa pelaksanaan rekonstruksi, seperti yang terjadi pada paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Batas Kota Negara - Pekutatan, Provinsi Bali tahun 2013. Dari hasil penelitian terjadi penurunan kapasitas jalan sebesar 32%, kecepatan kendaraan pada jam puncak turun dari 40 km/jam menjadi 35 km/jam, arus lalu lintas turun sebesar 18%.


Dalam *Work Zone Traffic Control Manual* yang dikeluarkan oleh New York State Department Of Transportation (2015) dikatakan bahwa work zone adalah jarak antara rambu-rambu peringatan pertama dengan titik terluar area kerja dimana lalu lintas tidak lagi terpengaruh. Widjayanti (2009) mendefinisikan bahwa zona kerja (work zone) adalah suatu segmen dari ruas

jalan yang ditutup pada sebagian lebar jalannya karena adanya suatu kegiatan konstruksi di jalan tersebut yang mengakibatkan penyempitan pada ruas jalan tersebut.

Direktorat Jenderal Bina Marga (2012) dalam Panduan Teknis Rekayasa Keselamatan Jalan mengatakan Konsep Zona adalah suatu metode pembagian lokasi pekerjaan menjadi lima zona terpisah berdasarkan fungsi. Dengan mempertimbangkan lima zona ini, desain kebutuhan manajemen lalu lintas dan perambuan untuk pekerjaan jalan menjadi jauh lebih jelas. Kelima zona tersebut adalah:

1. Zona Peringatan Dini adalah segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. Zona ini memperingatkan pengemudi/pengendara akan adanya pekerjaan jalan.
2. Zona Pemandu Transisi (*Taper*) adalah di zona ini pengemudi/pengendara diarahkan ke luar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk memandu pengemudi/pengendara masuk ke lintasan yang benar dan pada kecepatan yang tepat.
3. Area Kerja adalah tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan dimana terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, dan material.
4. Area Penyangga Keselamatan adalah area keselamatan longitudinal sebelum area kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan pekerja. Area bebas ini umumnya mempunyai panjang sedikitnya 20 meter, namun dapat diperpanjang jika area kerja tersembunyi dari pengguna jalan akibat ada tikungan atau jalan cembung. Area ini juga termasuk penyangga lateral yang sempit di samping area kerja untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja.
5. Zona Terminasi adalah zona dimana lalu lintas kembali normal setelah melalui lokasi pekerjaan.

Lima konsep zona diatas dapat diperkecil menjadi empat konsep zona. Area kerja dan area penyangga keselamatan dapat diklasifikasikan sebagai satu zona kerja. Konsep zona pekerjaan jalan dapat dilihat pada ilustrasi gambar 1.

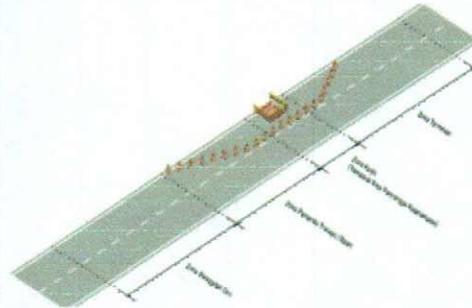


Gambar 1. Tipikal Zona Pekerjaan Jalan

Manajemen lalu lintas pada zona kerja (*work zone*) merupakan hal yang penting dan mutlak dilakukan selama adanya pekerjaan jalan. Walaupun hanya kegiatan pemeliharaan rutin ataupun kegiatan rehabilitasi wajib dilakukan manajemen lalu lintas selama kegiatan tersebut apalagi untuk kegiatan yang kompleks seperti pembangunan (pelebaran) jalan. Manajemen lalu lintas pada zona kerja (*work zone*) sudah mendapat perhatian khusus oleh negara – negara maju seperti Amerika dan negara – negara di Eropa. Negara – negara tersebut telah memiliki panduan (manual) pengaturan lalu lintas pada zona kerja jalan yang menjadi acuan bagi pelaksana pekerjaan jalan dalam melakukan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan jalan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah memiliki panduan untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama pekerjaan jalan seperti Serial Rekayasa Keselamatan Jalan, Panduan Teknis 3 Keselamatan Di Lokasi Pekerjaan, tahun 2012. Namun pada pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan pelaksanaan manajemen pada zona kerja yang dilakukan oleh kontraktor serta menganalisis kekurangan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan yang dilakukan oleh kontraktor PT. Citra Muda Noer Bersaudara pada Paket Rekonstruksi Jalan Ruas Junction (Koto Baru) – Batas Jambi. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui fakta lapangan terhadap penerapan Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan.

Penelitian ini dilakukan pada proyek pada ruas jalan nasional di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada ruas jalan nasional wilayah Dharmasraya (Ruas Junction (Koto Baru) – Bts. Jambi). Penelitian ini mengacu pada Panduan Teknis Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan (buku 3), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

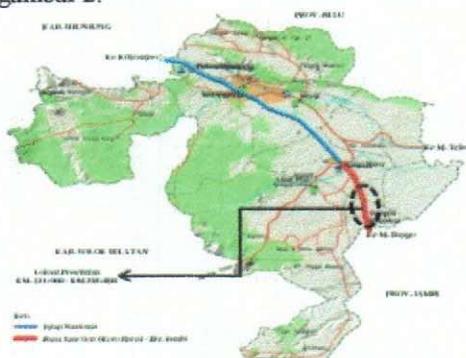

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menginterpretasikan sesuatu. Untuk itu dilakukan survei langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan zona pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh kontraktor dan membandingkannya dengan penerapan yang ada dalam panduan. Data diperoleh dengan melakukan survey lapangan pada lokasi proyek yang sedang berlangsung. Pelaksanaan pengamatan atau survey lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan masukan mengenai kondisi eksisting jalan saat adanya pekerjaan jalan dan bagaimana pengendalian lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan seperti penggunaan rambu maupun pembagian zona.

Selain itu juga dilakukan pengambilan data kecepatan kendaraan sebelum memasuki lokasi pekerjaan dan pada saat melewati lokasi pekerjaan dengan menggunakan alat speed gun. Pengolahan data kecepatan dilakukan dengan menggunakan metoda kecepatan kendaraan pada 85th persentil untuk mendapatkan kecepatan yang digunakan oleh 85% pengguna jalan.

Mcshane dan Roess (1990) mengatakan kecepatan 85th persentil dapat digunakan


untuk menentukan batas kecepatan kendaraan karena secara umum merupakan kecepatan yang digunakan oleh pengendara di jalan dan masih dapat diterima oleh sebagian besar pengguna jalan. Kecepatan 85th persentil adalah kecepatan pada atau di bawah 85% dalam berkendara. Kecepatan diasumsikan terdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecepatan Kendaraan Sebelum Lokasi Pekerjaan

Data kecepatan kendaraan diperoleh dari hasil survey langsung di lapangan menggunakan alat *speed gun*. Survey kecepatan dilakukan untuk mengetahui kecepatan kendaraan sebelum dan sesudah lokasi pekerjaan jalan. Pengambilan data kecepatan dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Data kecepatan diambil untuk kecepatan kendaraan sebelum memasuki lokasi pekerjaan jalan. Pengambilan data kecepatan dilakukan pada lokasi yang berada 500 m sebelum lokasi pekerjaan jalan.


Data kecepatan kendaraan yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan metoda kecepatan 85th persentil. Penggunaan metoda kecepatan 85th persentil bertujuan untuk memperoleh rata – rata kecepatan yang digunakan oleh 85% pengguna jalan. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh kecepatan 85th persentil seluruh kendaraan sebelum lokasi pekerjaan yaitu 56 km/jam dengan kecepatan 85th persentil sepeda motor sebelum lokasi pekerjaan yaitu 59 km/jam dan 53 km/jam untuk mobil. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil dapat dilihat pada gambar 3.

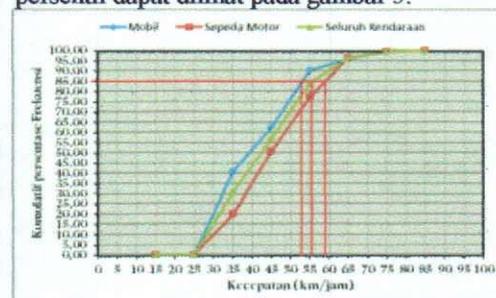

Gambar 3. Persentil 85th dari kecepatan seluruh kendaraan sebelum lokasi pekerjaan


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan beton

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan beton dapat dilihat pada gambar 4. Zona peringatan dini sudah diterapkan dengan panjang 100 m dan telah memenuhi syarat minimal panjang zona peringatan dini yaitu 75 m. Terdapat 3 jenis rambu yang digunakan yaitu 2 buah rambu peringatan ada pekerjaan jalan, 1 buah rambu peringatan penyempitan jalan dan 1 buah rambu larangan mendahului. Terdapat seorang pengendali lalu lintas (flagman) sebelum memasuki zona kerja. Tidak ada zona pemandu transisi dan zona terminasi.

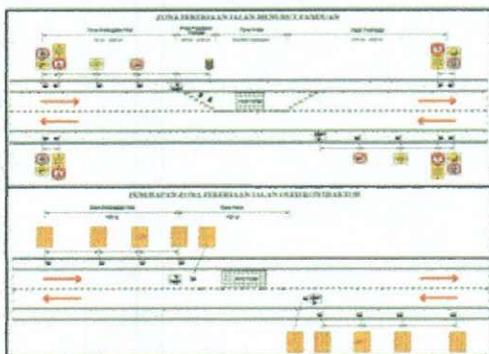

Gambar 4. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan beton


Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan beton yaitu 33 km/jam, dengan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 34 km/jam dan 32 km/jam untuk mobil. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan beton dapat dilihat pada gambar 5.

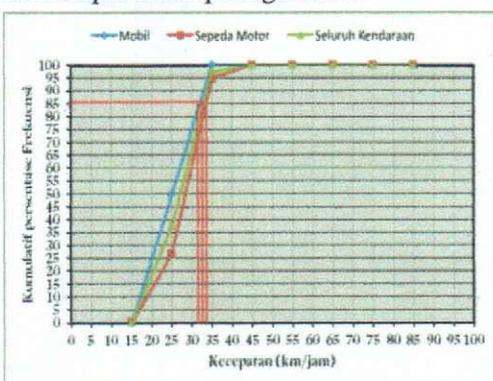

Gambar 5. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan perkerasan beton


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan aspal

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan aspal dapat dilihat pada gambar 6. Zona peringatan dini sudah diterapkan dengan panjang 250 m dan telah memenuhi syarat minimal panjang zona peringatan dini yaitu 75 m. Hanya terdapat 1 buah Rambu peringatan ada pekerjaan jalan yang ditempatkan di awal zona peringatan dini yakni 250 m dari zona kerja. Zona peringatan dini yang terlalu panjang namun hanya dilengkapi dengan 1 buah rambu sehingga tidak memberikan pengguna jalan informasi yang cukup tentang apa yang akan dihadapinya di depan. Sehingga masih banyak pengguna jalan yang tidak melambat saat melewati zona kerja. Zona pemandu transisi terlalu pendek yaitu 20 m tidak memenuhi syarat panjang minimal zona pemandu transisi yaitu 60 m - 120 m. Tidak ada zona terminasi.

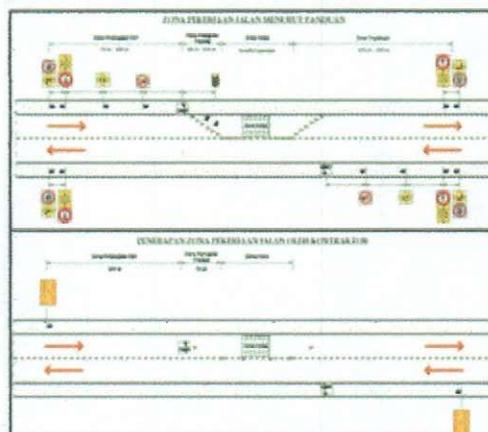

Gambar 6. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan aspal

Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan aspal yaitu 44 km/jam, dengan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 47 km/jam dan 42 km/jam untuk mobil. 54 % sepeda motor melaju dibawah 40 km/jam dan 46 % lainnya melaju diatas 40 km/jam. 80 % mobil melaju di bawah 40 km/jam dan 20 % diatas 40 km/jam. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan aspal dapat dilihat pada gambar 7.

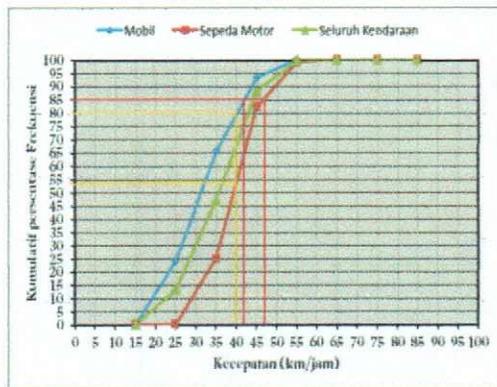


Gambar 7. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan perkerasan aspal


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan bahu jalan

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan bahu jalan dapat dilihat pada gambar 8. Zona peringatan dini sudah diterapkan dengan panjang 100 m dan telah memenuhi syarat minimal panjang zona peringatan dini yaitu 75 m. Hanya terdapat 1 buah rambu peringatan ada pekerjaan jalan yang ditempatkan di awal zona peringatan dini yakni 100 m dari zona kerja. Dengan hanya 1 buah rambu tidak memberikan pengguna jalan informasi yang cukup tentang apa yang akan dihadapinya di depan. Sehingga banyak pengguna jalan yang tidak melambat saat melewati zona kerja. Tidak ada zona pemandu transisi dan zona terminasi.

Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan bahu yaitu 50 km/jam, sedangkan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 51 km/jam dan 49 km/jam untuk mobil. 40 % sepeda motor melaju dibawah 40 km/jam dan 60 % lainnya melaju diatas 40 km/jam. 71 % mobil melaju di bawah 40 km/jam dan 29 % diatas 40 km/jam. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan bahu jalan dapat dilihat pada gambar 9.

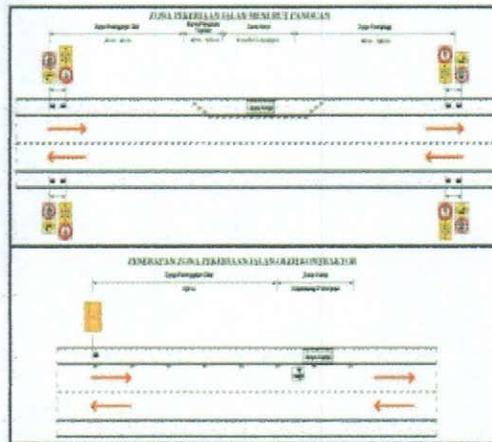

Gambar 8. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan bahu jalan

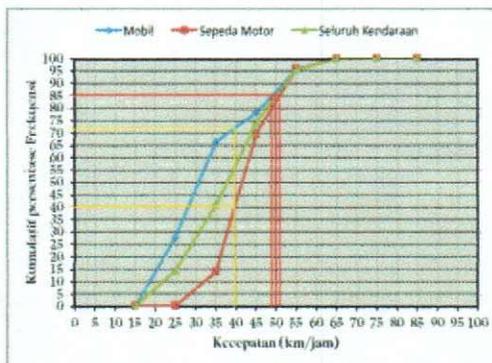


Gambar 9. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan bahu jalan

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan saluran


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan saluran dapat dilihat pada gambar 10. Tidak ada zona peringatan dini, zona pemandu transisi dan zona terminasi. Tidak terdapat rambu peringatan ada pekerjaan jalan namun terdapat 1 buah rambu adanya tumpukan material. Adanya rambu tumpukan material tidak memberikan pengguna jalan informasi yang cukup tentang apa yang akan dihadapinya di depan. Sehingga banyak pengguna jalan yang tidak melambat saat melewati zona kerja.

Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan saluran yaitu 48 km/jam, sedangkan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 49 km/jam dan 47 km/jam untuk mobil. 50 % sepeda motor melaju dibawah 40 km/jam dan 50 % lainnya melaju diatas 40

km/jam. 70 % mobil melaju di bawah 40 km/jam dan 30 % diatas 40 km/jam.. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan saluran dapat dilihat pada gambar 11.

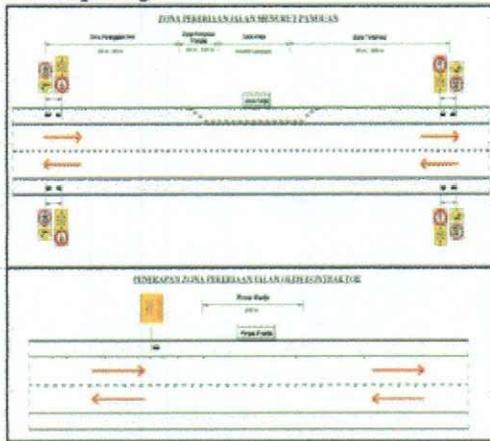


Gambar 10. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan saluran

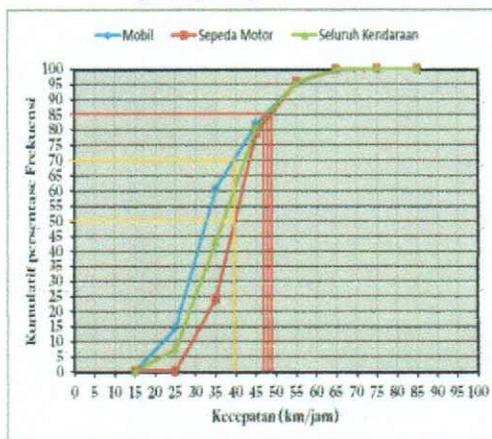

Gambar 11. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan saluran


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan perkerasan patching

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan patching dapat dilihat pada gambar 12. Tidak ada zona peringatan dini, zona pemandu transisi dan zona terminasi. Tidak terdapat satupun rambu yang menginformasikan pengguna jalan akan ada pekerjaan jalan. Pengguna jalan mengetahui adanya pekerjaan jalan pada saat melewati zona kerja sehingga tidak memberikan cukup waktu bagi pengguna jalan untuk menurunkan kecepatan kendaraanya.

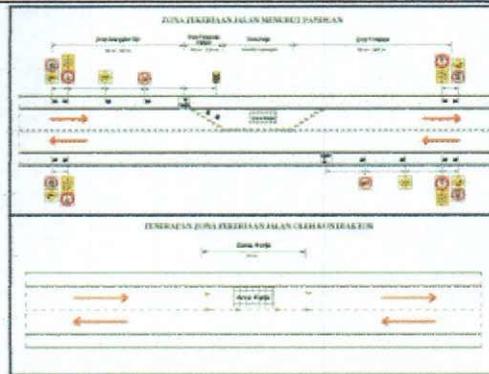

Gambar 12. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan patching


Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan patching yaitu 50 km/jam, sedangkan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 52 km/jam dan 48 km/jam untuk mobil. 43 % sepeda motor melaju dibawah 40 km/jam dan 57 % lainnya melaju diatas 40 km/jam. 68 % mobil melaju di bawah 40 km/jam dan 32 % diatas 40 km/jam. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan patching dapat dilihat pada gambar 13.

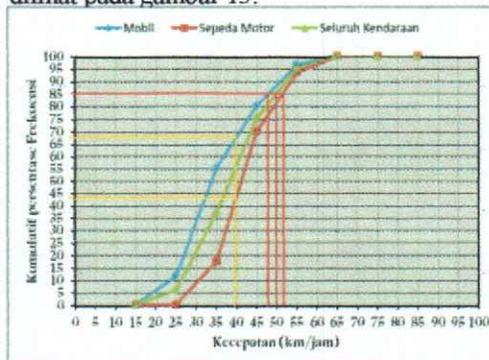

Gambar 13. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan patching


Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan marka

Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan marka dapat dilihat pada gambar 14. Tidak ada zona peringatan dini, zona pemandu transisi dan zona terminasi. Tidak terdapat satupun rambu yang menginformasikan pengguna jalan akan ada pekerjaan jalan. Pengguna jalan mengetahui adanya pekerjaan jalan pada saat melewati zona kerja sehingga tidak memberikan cukup waktu bagi pengguna jalan untuk menurunkan kecepatan kendaraanya.

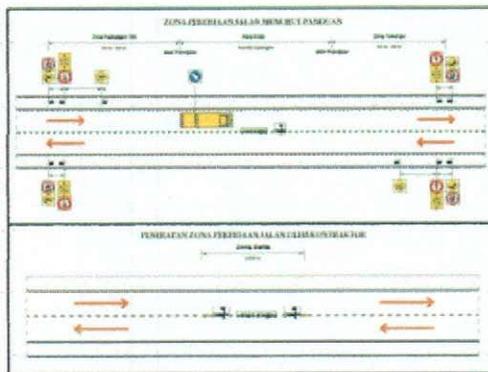

Gambar 14. Penerapan zona pekerjaan jalan pada pekerjaan marka

Kecepatan 85th persentil kendaraan pada lokasi pekerjaan saluran yaitu 52 km/jam, sedangkan kecepatan 85th persentil sepeda motor yaitu 53 km/jam dan 51 km/jam untuk mobil. 43 % sepeda motor melaju dibawah 40 km/jam dan 57 % lainnya melaju diatas 40 km/jam. 55 % mobil melaju di bawah 40 km/jam dan 35 % diatas 40 km/jam. Hasil pengolahan data kecepatan dengan metoda 85th persentil pada lokasi pekerjaan beton dapat dilihat pada gambar 15.

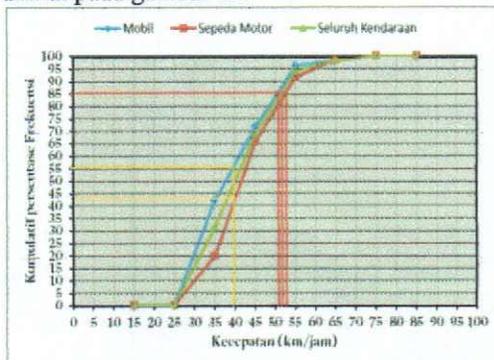

Gambar 15. Persentil 85th dari kecepatan kendaraan di lokasi pekerjaan marka

Rekomendasi pelaksanaan penerapan zona pengendalian lalu lintas

Pengendalian lalu lintas pada zona pekerjaan jalan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan jalan. Dalam dokumen kontrak Paket Rekonstruksi Jalan Junction (Koto Baru) – Bts. Jambi diperoleh informasi bahwa terdapat mata pembayaran khusus untuk melaksanakan pengendalian lalu lintas. Namun pada pelaksanaannya terlihat

seadanya, hal ini disebabkan karena kurangnya pengendalian dari direksi pekerjaan yang masih mengutamakan progres fisik tapi kurang memperhatikan faktor keselamatan jalan.

Seperti yang dijelaskan dalam Spesifikasi Umum 2010 revisi 3, seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, butir 1.8.2.3, dikatakan bahwa jika pengendalian lalu lintas tidak disediakan, tidak dipelihara, atau tidak dilaksanakan, direksi pekerjaan dapat mengambil tindakan untuk perbaikan dan membebankan biayanya kepada kontraktor. Oleh karena itu, kepada Direksi Pekerjaan agar selalu melakukan evaluasi penerapan zona pengendalian lalu lintas pada lokasi pekerjaan pada rapat mingguan dan direkomendasikan untuk dapat mengambil tindakan perbaikan dan membebankan biayanya kepada kontraktor seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi umum.

PENUTUP

Penerapan zona pengendalian lalu lintas pada pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor pada paket pekerjaan yang sedang ditinjau masih kurang. Kekurangan yang selalu terjadi tidak adanya zona terminasi di semua jenis pekerjaan. Zona transisi hanya diterapkan untuk pekerjaan aspal. Zona peringatan dini hanya diterapkan untuk pekerjaan perkerasan beton, pekerjaan perkerasan aspal dan bahu jalan.

Hasil survei kecepatan menunjukkan bahwa penerapan zona pengendalian lalu lintas pada pekerjaan jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan. Penerapan zona pekerjaan jalan pada saat pekerjaan overlay beton menurunkan kecepatan kendaraan sesuai dengan syarat kecepatan pada zona kerja hingga dibawah 40 km/jam. Penerapan zona pekerjaan jalan pada saat pekerjaan overlay aspal, bahu, saluran, patching dan marka belum menurunkan kecepatan kendaraan hingga dibawah 40 km/jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi,R,(2014), Evaluasi Penyelenggaraan Pekerjaan Jalan Terkait Keselamatan Dengan Konsep Zona, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, (2010), Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3, Jakarta.

- Direktorat Jenderal Bina Marga, (2012), Panduan Teknis 3 Keselamatan di Lokasi Pekerjaan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Karim, A and Adeli, H, (2003), CBR Model for Freeway Work Zone Traffic Management, *Journal of Transportation Engineering*, Vol. 129, No. 2, March, 2003.
- Mcshane, Wiliam R and Roess, Roger P (1990), *Traffic Engineering*, Englewood Cliffs, New Jersey.
- New York State Departement Of Transportation (NYSDOT), (2015), *Work Zone Traffic Control Manual*, New York.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2006), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*, Jakarta.
- Sudarsana, D.K, dkk, (2013), *Kajian Kinerja Jalan Akibat Adanya Zona Kerja (Work Zone)*. Prosiding The 16th FSTPT International Symposium, UMS Surakarta.
- Widjajanti, (2009), *Kontrol Lalu Lintas Bersinyal di Lokasi Penyempitan Ruas Jalan pada Kondisi Arus Lalu Lintas Lewat Jenuh*, Disertasi Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta.



Rang Teknik Journal

Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ISSN : 2599-2090 (Online)

ISSN : 2599-2081 (print)



[BERANDA](#) [TENTANG KAMI](#) [LOGIN](#) [DAFTAR](#) [CARI](#) [TERKINI](#) [ARSIP](#) [INFORMASI](#) [##KELUAR##](#)

Beranda > **Vol 3, No 2 (2020)**

Rang Teknik Journal

RANG TEKNIK JOURNAL, merupakan Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah yang diterbitkan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang terbit 2 (dua) kali dalam setahun. Penyunting menerima kiriman naskah hasil kajian dan penelitian untuk bidang

1. Teknik Elektro
2. Teknik Sipil
3. Teknik Mesin
4. Teknologi Informasi.

ISSN Cetak: 2599-2081

ISSN Online: 2599-2090

Informasi

Rang Teknik Journal Raih Akreditasi

Rang Teknik Journal Raih Akreditasi

Dikirimkan: 2020-01-31

[Lebih Lanjut...](#)

[Lebih banyak informasi...](#)

Vol 3, No 2 (2020): Vol. 3 No.2 Juni 2020

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription##

COVER DAFTAR ISI

Daftar Isi

Artikel

STUDI PENGGUNAAN LIMBAH STYROFOAM PADA PERKERASAN ASPAL PORUS

Elsa Eka Putri, Hermistanora Hermistanora, Bayu Martanto Adji

PDF
167-172

PEMILIHAN PUPUK PADA TAMANAM PADI BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN HASIL PANEN DENGAN MENGGUNAKAN METODHE ANALITICAL HIERARCY PROSES

Wahyuni Yahyan, Muhammad Ilham A Siregar

PDF
173-177

KAJIAN PENERAPAN ZONA PENGENDALIAN LALU LINTAS PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN

Rio Andika, Purnawan Purnawan, Elsa Eka Putri

PDF
178-185

PENENTUAN PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN STUDI KASUS KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ilham Hidayat, Benny Hidayat, Taufika Ophiyandri

PDF
186-194

- Dewan Editorial
- Peer Reviewers
- Focus & Scope
- Author Guidelines
- Author Fees
- Publication Ethics
- Open Access Policy
- Peer Review Process
- Article Processing Charges
- Screening Plagiarism
- Journal license
- Abstracting & Indexing
- Contact Us



Terakreditasi



Download

1. Sertifikat Akreditasi Jurnal
2. Surat Keputusan Akreditasi

HUBUNGI ADMIN



JURNAL TERINDEKS



EVALUASI PELAYANAN TROTOAR DAN STUDI PERSEPSI TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN TROTOAR KAWASAN PERDAGANGAN	PDF 195-206
<i>Dessi Sasmita, Yossyafra Yossyafra, Purnawan Purnawan</i>	
ASESMEN TINGKAT PEMAHAMAN PENYELENGGARA JALAN KOTA TERHADAP KRITERIA GREEN ROADS CONSTRUCTION DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019	PDF 207-212
<i>Adria Sari, Yossyafra Yossyafra, Bayu Martanto Adji</i>	
EVALUASI DAN STUDI PERSEPSI TERHADAP TINGKAT PELAYANAN JALUR PEJALAN KAKI KAWASAN PENDIDIKAN	PDF 213-226
<i>Nurul Adhaini, Yossyafra Yossyafra, Purnawan Purnawan</i>	
ANALISIS SEDIMENTASI DAN PREDIKSI DISTRIBUSI SEDIMEN DI WADUK TILONG KABUPATEN KUPANG	PDF 227-233
<i>Ghozali Mahmud, Suseno Darsono, Thomas Triadi P</i>	
Evaluasi Penggunaan JPO di Kecamatan Widang Tuban Jawa Timur	PDF 234-242
<i>Sugiyanto Sugiyanto</i>	
ANALISIS STABILITAS DAN KEAMANAN BENDUNGAN CIAWI (DRY DAM) DI PROVINSI JAWA BARAT	PDF 243-251
<i>Lia Maretha, Suseno Darsono, Kresno Wikan Sadono</i>	
SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH DI TPA BUKIT PINANG KOTA SAMARINDA DENGAN HAULED CONTAINER SYSTEM	PDF 252-258
<i>Fitriyati Agustina, Santi Yatnikasari, Isnaini Zulkarnain, Pitoyo pitoyo, Muhammad Noor Asnan</i>	
ANALISA PENGENDALIAN BANJIR AKIBAT PELUAPAN DEBIT ALIRAN DENGAN PERKUATAN TEBING TIPE SHEET PILE "Studi Kasus Sungai Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan"	PDF 259-268
<i>Nofrizal Nofrizal, Febi Silfia</i>	
Manajemen risiko proyek pembangunan rumah khusus suku anak dalam (SAD) Provinsi Jambi	PDF 269-278
<i>Novi Hazriyanti, Benny Hidayat, Taufika Ophiyandri</i>	
STUDI PENGARUH PENAMBAHAN TANAH LEMPUNG TERHADAP DAYA DUKUNG PASIR PANTAI	PDF 279-286
<i>Herman Herman, Fiska W</i>	
PENINGKATAN LAYAN DAYA TAMPUNG PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I PANTAI CAROCOK TARUSAN	PDF 287-297
<i>Ahmad Refi</i>	
PEMANFAATAN TEKNOLOGI SMS GATEWAY UNTUK ANGGOTA SPP PNPM MANDIRI PERDESAAN MALAI V SUKU PARIAMAN BERBASIS WEB	PDF 298-306
<i>Nelfira Nelfira, Tri Apriyanto, Elizamiharti Elizamiharti, Icanarwita Icanarwita</i>	
IMPLEMENTASI METODE NEWTON RAFSHON DALAM REKONFIGURASI PENYULANG SUNGKAI OKURA DI PT. PLN UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) RUMBAI	PDF 307-316
<i>Zulfahri Zulfahri, Monice Monice</i>	
DESAIN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI KKNi PADA PRODI TEKNIK	PDF 317-324
<i>Ishak Ishak</i>	
EFEKTIFITAS ABU SABUT KELAPA DAN KAPUR DALAM MENSTABILKAN TANAH LEMPUNG	PDF 325-332
<i>Misbah Misbah, Juli Murdika Winda</i>	
MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PDAM PAYAKUMBUH SETELAH PEMBANGUNAN WATER TREATMENT PLANT BATANG AGAM	PDF 333-339
<i>Harfa Sakri, Junaidi Junaidi, Bambang Istijono</i>	
SISTEM PENGECEKAN PH AIR OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR PH PROBE BERBASIS ARDUINO PADA SUMUR BOR	PDF 340-346
<i>Hariyadi Hariyadi, Mahyessie Kamil, Putri Ananda</i>	
DETAIL DESAIN EMBUNG DANAU KERING KOTA PADANG	PDF 347-361
<i>Syofyan Z</i>	



00059854 Kunjungan Saat ini

Kunjungan Dari Negara



Rang Teknik Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.